

Dokumentace průběhu prací

Projekt : Rekonstrukce 67-mi balkónů objektu H, H1, J, J1, K Korunní 810

Objednatel : SVJ Korunní 810

Zhotovitel : AZ Profil

Období : 16.5. – 29.5. 2019

Vyhotovil : Ptáček

Oprava
parotěsné
izolace,
vyčištění
prostoru pod
parapety,
napojení
bandáže
hydroizolace
(sekce H)



Zateplení
prostoru pod
parapety
(sekce H)




První vrstva
hydroizolace
a oprava
„čílek“
balkónů
(sekce H)



Druhá vrstva
hydroizolace
s osazením
oplechování
(sekce H)



Pokládka
dlažby a
spárování
(sekce H)

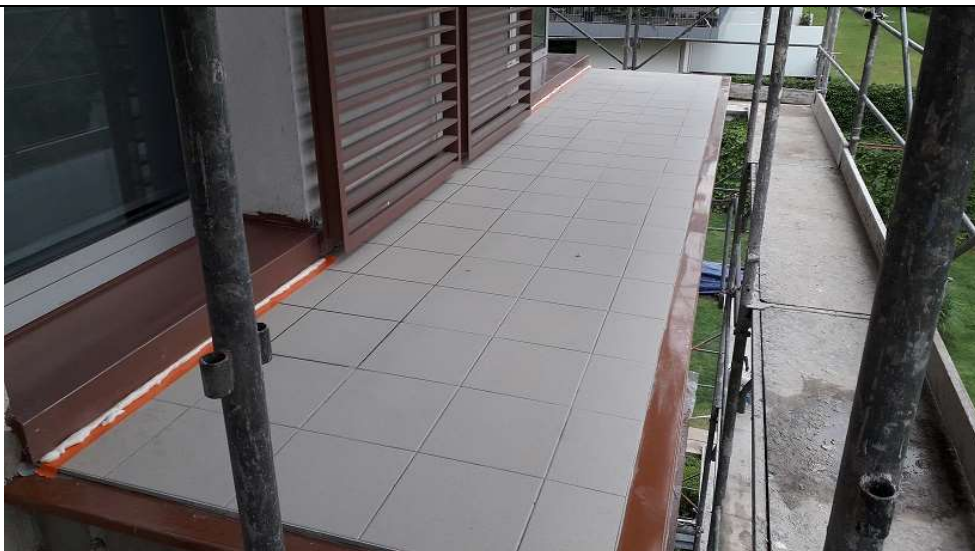

Vybourání
skladby
balkónů
s viditelným
zatékáním do
konstrukce
(sekce H1)



Demontáž
parapetů,
bourání
vrstev –
stavební suť
v prostoru
pod
parapety,
špatné
napojení
parotěsné
izolace,
degradace
bandáže
hydrostěrky
(sekce H1)



<p>Zatékání do konstrukce okolo prostupů zábradlí – původní stav (sekce H1)</p>	
<p>Zatékání do konstrukce v napojení na parapetní podkonstrukci – původní stav (sekce H1)</p>	
<p>Očištění a vyspravení nosné konstrukce, vyčištění prostoru pod parapety, penetrace podkladu před hydroizolační stěrkou (sekce H1)</p>	

Sekce H

Foto 1 :
Detail
zakončení
lemovacího
plechu (nutná
ukončovací
krytka)

Foto 2 :
Po zpětné
montáži
plechů
zůstává pod
parapety
viditelná
spára (nutné
zapravit a
opatřit fin.
vrstvou
omítky)

